

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «5» октября 2021 г. №2189

Регистрационный № 82501-21

Лист № 1  
Всего листов 4

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Сигнализаторы загазованности «Пульсар»

#### Назначение средства измерений

Сигнализаторы загазованности «Пульсар» (далее - сигнализаторы) предназначены для непрерывного автоматического контроля концентрации оксида углерода или углеводородного газа (метана) в воздухе и выдаче сигнализации о превышении установленных пороговых значений.

#### Описание средства измерений

Принцип действия:

- сигнализаторов углеводородного газа (метана) – полупроводниковый;
- сигнализаторов оксида углерода – электрохимический или полупроводниковый.

Сигнализаторы представляют собой стационарные одноканальные приборы непрерывного действия с одним или двумя порогами аварийной сигнализации по оксиду углерода или по углеводородному газу (метану).

Конструктивно сигнализаторы выполнены в пластмассовом корпусе и крепятся к стене помещения. Внутри корпуса расположены соответствующие сенсоры газа, органы настройки пороговых значений концентрации определяемого компонента, блок звуковой и световой сигнализации.

При превышении порогов срабатывания сигнализаторы обеспечивают световую и звуковую сигнализацию, а также осуществляют коммутацию внешних цепей контактами реле типа «сухой контакт» (открытый коллектор) для включения (отключения) внешних исполнительных устройств и цепей, дополнительно возможна выдача цифрового сигнала.

На лицевой панели сигнализаторов расположены кнопка «СБРОС», индикаторы режимов работы и отверстия для доступа воздуха к сензору. На боковых сторонах расположены кнопка для калибровки (доступ через отверстие в корпусе, ограничен пломбой) и кнопка «ТЕСТ».

Индикаторы световой сигнализации представлены в виде светодиодов, на которые выводится:

- сигнализация питание (включенное состояние);
- сигнализация срабатывания по режиму «ПОРОГ I»;
- сигнализация срабатывания по режиму «ПОРОГ II»;
- сигнализация ошибки (поломки, обрыва линии) сигнализатора.

Сигнализаторы изготавливаются в следующих исполнениях:

– «Пульсар» СН – сигнализаторы загазованности углеводородным газом (метаном) с одним или двумя порогами.

– «Пульсар» СО – сигнализаторы загазованности оксидом углерода с одним или двумя порогами.

Заводской номер наносится на маркировочную табличку лазерной гравировкой или типографским методом в виде цифрового кода.

Общий вид сигнализаторов с указанием места ограничения доступа к местам настройки (регулировки) представлен на рисунке 1. Способ ограничения доступа к местам настройки (регулировки) – пломбирование с нанесением знака поверки.

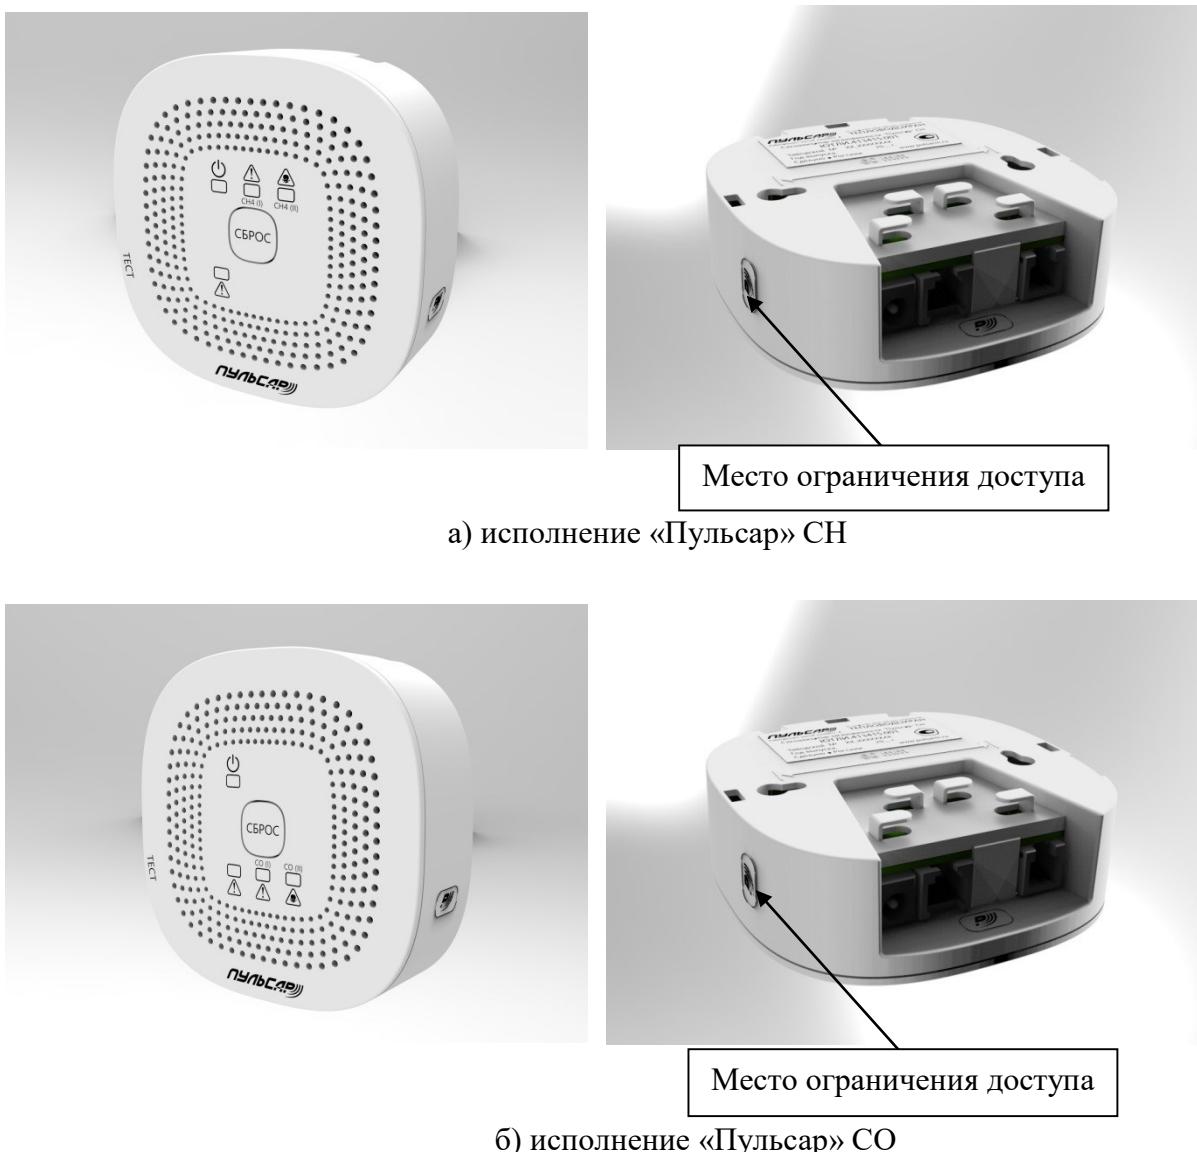


Рисунок 1 - Общий вид сигнализаторов с указанием места ограничения доступа к местам настройки (регулировки)

### Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) сигнализаторов является встроенным. ПО разработано изготовителем для решения задачи выдачи сигнализации о превышении установленного значения нижнего концентрационного предела распространения пламени (далее - НКПР) углеводородного газа (метана) или порогового значения концентрации оксида углерода.

ПО сигнализаторов идентифицируется посредством указания версии микропрограммы контроллера в руководстве по эксплуатации (паспорте) сигнализатора.

ПО является метрологически значимым.

Метрологические характеристики сигнализаторов нормированы с учетом влияния ПО.

Конструктивно сигнализаторы имеют полную защиту программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этапе производства сигнализаторов путем установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с рекомендациями Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО сигнализаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные		Значение
Идентификационное наименование ПО		gld-024
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже		1.0
Цифровой идентификатор ПО		-

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Исполнение	Определяемый компонент	Пороги срабатывания сигнализации		Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализации
«Пульсар» СН	метан (CH <sub>4</sub> )	«ПОРОГ I»	10 % НКПР*	±5 % НКПР*
		«ПОРОГ II»	20 % НКПР*	
«Пульсар» СО	оксид углерода (CO)	«ПОРОГ I»	20 мг/м <sup>3</sup>	±5 мг/м <sup>3</sup>
		«ПОРОГ II»	100 мг/м <sup>3</sup>	

\* – НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени, значения НКПР указаны в соответствии с ГОСТ 30852.19-2002

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Время срабатывания сигнализации, с, не более	
- для исполнения «Пульсар» СН	15
- для исполнения «Пульсар» СО	60
Время установления рабочего режима, с, не более	30
Параметры электрического питания:	
- с адаптером питания от сети переменного тока с частотой (50±1) Гц, В	220±23
- без адаптера питания – от внешнего источника постоянного тока, В	12±0,2
Потребляемая мощность, В·А (Вт), не более	1,0 (1,0)
Габаритные размеры корпуса сигнализаторов (длина×ширина×высота), мм, не более	92×92×29
Масса, кг, не более	0,15
Рабочие условия измерений:	
- температура окружающей среды, °С	от -10 до +45
- относительная влажность при температуре окружающей среды +25 °С, %	до 80
Средний срок службы, лет	10
Средняя наработка на отказ, ч	30000

**Знак утверждения типа**

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации (паспорта) типографским способом и на маркировочную табличку любым технологическим способом.

**Комплектность средства измерений**

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Сигнализатор загазованности «Пульсар»*	-	1 шт.
Адаптер питания	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт)	ЮТЛИ.413415.000 РЭ	1 экз.
Методика поверки	ЮТЛИ.413415.000	1 экз.

\* – Исполнение в соответствии с заказом

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в разделе 2 «Описание» руководства по эксплуатации.

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к сигнализаторам загазованности «Пульсар»**

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2020 года № 2315 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах»

ЮТЛИ.413415.000 ТУ «Сигнализаторы загазованности «Пульсар». Технические условия»

